

# PIAS SIS

Année : 2023

(Partage d'informations accident en service rédigé par un SIS sur la base de son analyse interne)

## CHUTE DE HAUTEUR D'UN AGENT DEPUIS LE TOIT D'UN CCF EN INTERVENTION

**Mots clefs :** Chute de hauteur – intervention – poignée - CCF

### Rappel sommaire des faits

Date de l'accident : XX/03/2023

Heure : en fin de journée

#### Contexte :

Accident survenu : de jour lors d'une intervention pour feu de végétation

Météo : sec et nuageux

#### Circonstances :

Intervention : FDF

#### Résumé des faits :

Le lundi XX mars 2023, l'équipe du CCF est appelée pour un feu de végétation sur une commune de 1<sup>er</sup> Appel. En arrivant sur les lieux, le chef d'agrès du CCF s'aperçoit que l'accès au sinistre est difficile et il décide de le contourner en passant par un autre chemin. Cependant, sur ce nouvel itinéraire une barrière bloque l'accès.

L'équipe choisit alors de déverrouiller le carré de manœuvre pour permettre de soulever la barrière.

L'équipier accède sur le toit du CCF pour récupérer la clé de barrage.


Il redescend en mettant le pied sur la première marche et prend la poignée de maintien avec la main gauche.

Lorsqu'il commence la descente, la poignée à laquelle il se tient, se casse nette dans sa main.

L'équipier part en arrière et chute 2.30m plus bas sur un sol herbeux. Pendant la chute, l'équipier a le réflexe de pivoter sur sa gauche, le faisant atterrir sur son épaule et sa hanche gauche.

L'équipier se relève et indique à ses coéquipiers qu'il ne sent pas bien suite à sa chute.

### Illustrations

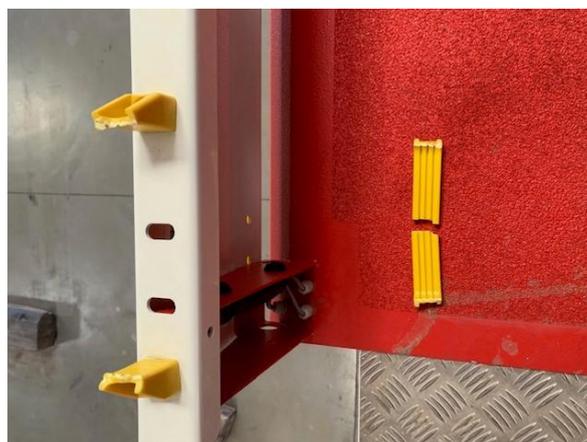

Conséquences	
Bilan humain	
Interne au service :  L'agent qui a chuté souffre de plusieurs contusions au niveau de l'épaule et de la hanche gauche, sans fracture. Il lui est prescrit un arrêt de travail de 6 jours	Extérieur au service :  Néant
Bilan matériel	
Interne au service :  Poignée d'accès au toit du CCF cassée.	Extérieur au service :  Néant

Analyse		
Fait générateur le plus probable : rupture de la poignée de maintien		
Facteurs	Aggravants ou défavorables	Atténuants ou favorables
Humains		Port des EPI par l'équipier (tenue de feu et casque) Réflexe de l'agent de pivoter dans sa chute évitant de tomber à plat dos.
Organisationnels	Accès au sinistre difficile obligeant l'utilisation d'un second itinéraire lui-même bloqué par une barrière	
Techniques	Poignée <b>en plastique</b> sur un CCF âgé de 6 mois fixée perpendiculairement au sens de la descente.	
Environnementaux		Sol herbeux et sans obstacle au niveau de la zone de chute

Réaction(s) immédiate(s)
Prise en charge du SP blessé par le personnel du CS puis transporté au CH

Mesures de prévention
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacement de la poignée cassée par une poignée en acier</li> <li>- Contrôle de l'ensemble des poignées des CCF du SDIS</li> <li>- Modification du cahier des charges des CCF en demandant des poignées acier pour les futurs achats</li> <li>- Sensibilisation du personnel à la montée/ descente des PL ainsi que sur les vérifications régulières à réaliser en matière d'organe de maintien et d'accessibilité.</li> <li>- Remontée d'information au constructeur pour contrôle de son dispositif sur sa gamme de CCF</li> </ul>