

INTERVENTION POUR FORCENE SUIVI DE FEU D'ERP BOULEVARD DU 14 JUILLET A SENS

**PARTAGE
D'EXPERIENCE**

MOTS - CLES :

Forcené, interservices, balistique

- CHRONOLOGIE -

- **Date :** Mercredi 19 septembre 2018
- **Secours engagés à l'appel :** VSAV 1 Sens (17h02 = T)
- **Secours engagés en renfort (1^{ère} vague) :** VLCG – EPC 33 Sens– Lot balistique (T + 2 mm)
- **Secours engagés en renfort (2^{ème} vague) :** FPT Sens – CDC – VSAV 2 Sens (T + 4 mm)
- **Secours engagés en renfort (3^{ème} vague) :** CCR Pont - PCC VYO – VAS Sens (T + 6 mm)
- **Durée de l'intervention :** 6 h 03
- **Notion au départ des secours :** Personne s'étant défenestrée dans une rue suite à des coups de feu.
- **Période de la journée :** Fin d'après-midi ensoleillé propice à de nombreux flâneurs avec enfants sur les promenades
- **Commandement des opérations de secours :** Chef de colonne

- ELEMENTS D'ORDRE REGLEMENTAIRE -


- Règlement opérationnel
- Note de doctrine sur la tuerie de masse
- Guide départemental de référence « Etablissement en écheveau »

- ZONE D'INTERVENTION -

Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, géré par la Croix-Rouge est un ERP de type O de la 5^{ème} catégorie. Il se compose de deux bâtiments liés entre eux par une salle polyvalente. On accède à la structure par un passage sous porche.

On accède à un rez-de-jardin situé 61 boulevard du 14 juillet (Face A). Une volée d'escalier permet d'atteindre le rez-de-chaussée de l'établissement situé au même niveau que la rue Champfeuilard (Face C). A ce niveau, deux étages comportant 7 chambres chacun sont desservis par un large escalier du RDC au 1^{er}, par un escalier en colimaçon du 1^{er} au second étage.

Le bâtiment face A est un bâtiment datant de 2003, le bâtiment face C date du début 20^{ème} a été rénové en 2003. Il abritait autrefois, le commissariat de police.

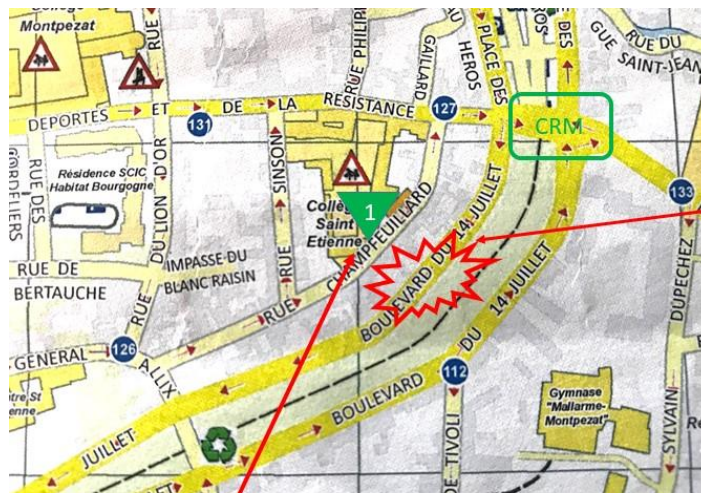

FACE A



Vue d'ensemble



FACE C

INTERVENTION POUR FORCENE SUIVI DE FEU D'ERP BOULEVARD DU 14 JUILLET A SENS

PARTAGE D'EXPERIENCE

MOTS - CLES :

Forcené, interservices, balistique

- CONTEXTE -

En fin d'après-midi, les fonctionnaires du commissariat de police se rendent dans un centre de réinsertion de la Croix-Rouge pour interpellier deux individus faisant l'objet d'un mandat de recherche. Une première personne est interpellée sans difficultés. La seconde tire à travers la porte de sa chambre, obligeant les fonctionnaires à se mettre à l'abri. Un locataire d'une chambre contiguë prend peur, et se défenestre dans la rue face C. (Origine de la demande de secours). L'intervention se situe à moins d'un kilomètre du centre de secours principal de Sens.

- SITUATION AU COURS DES 15 PREMIERES MINUTES APRES L'ARRIVEE DES SECOURS -

- Des coups de feu sont perçus par les personnels du VSAV 1 Sens à leur arrivée
- Un locataire défenestré du 1^{er} étage se situe dans la zone potentiellement sous le feu
- Les fonctionnaires de police indiquent que le forcené n'est pas maîtrisé
- Le forcené met le feu à sa chambre, pour couvrir sa fuite,
- Les secours sont confrontés à un violent feu de chambre dans un ERP type O de 5^{ème} catégorie.
- Des locataires sont prisonniers des fumées dans une chambre située au 2^{ème} étage, appellent le CODIS pour se signaler

- ACTIONS ENTREPRISES -

A l'appel, en transit et avant la stabilisation de la situation

- Mise en retrait par le chef d'agrès du 1^{er} VSAV pour éviter l'exposition des personnels et information des moyens engagés en renfort
- Définition d'un PRM par le chef de colonne et mise en place de la fréquence tactique de la compagnie (DIR 644) dès le départ du centre de secours
- **Placement des moyens SDIS en force concourante par le chef de colonne avec prise de contact avec le commandant des opérations de police (= Commissaire, chef de circonscription)**
- Choix du COS de ne pas utiliser le lot « EPI balistiques » pour éviter tout effet de psychose vis-à-vis du public (Badauds déambulant à proximité du PRM, avec enfants) mais également un gêne possible des forces d'intervention, après confirmation par le COP que nous ne sommes pas dans « un périple meurtrier »
- Redimensionnement des moyens de secours à victimes (1 VSAV pour le forcené – 1 VSAV pour les forces d'intervention)
- Complément du départ normal incendie par un second engin-pompe à 6 compte-tenu de l'engagement du 1^{er} FPT à 4, en raison de la mobilisation de l'ensemble du POJ de Sens sur l'intervention et des autres interventions en cours.
- Engagement de l'EPC (Echelle pivotante à mouvements combinés) dans la rue étroite face C pour aller chercher des fonctionnaires de police bloqués par le feu (descendus d'eux-mêmes avant la mise en station de l'EPC)

Dès la situation stabilisée (Forcené interpellé)

- Sauvetage de 3 locataires prisonniers dans leur chambre et prise en compte de la victime s'étant défenestrée
- Attaque en parallèle du sinistre au moyen d'une LDMR par les communications existantes, création d'un rideau d'eau au moyen de l'EPC pour éviter la propagation aux combles mansardé.
- Gestions des impliqués (Résidents de l'établissement, personnel et encadrants impliqués et parfois choqués)

INTERVENTION POUR FORCENE SUIVI DE FEU D'ERP BOULEVARD DU 14 JUILLET A SENS

PARTAGE D'EXPERIENCE

MOTS - CLES :

Forcené, interservices, balistique

- POINTS FORTS -

- Chefs d'agrès expérimentés et calmes (Deux sur trois ont servis auparavant dans l'Essonne (Corbeil, Evry)
- Principe de zonage de la doctrine « tuerie de masse », appliqué en réaction immédiate pour disposer d'un langage commun
- Personnels du centre secours habitués à la mise en place de PRM avec les forces de l'ordre, notamment pour des interventions dans la ZUS, lors des épisodes de violences urbaines
- Bonne coopération interservices cultivée au quotidien notamment avec les forces de police
- Chaîne de commandement composée des officiers du centre de secours (Chef et adjoint) ce qui a permis d'avoir rapidement des « fonctions miroirs » avec la police
- Intérêt des reconnaissances opérationnelles quotidiennes par l'équipage de l'échelle aérienne (connaissance secteurs, aguerrissement à la conduite dans les rues étroites du centre-ville)
- Points de situations aux élus et autorités réalisés périodiquement et collégialement par le COP et le COS
- Concept d'établissement en échelons conçu pour fonctionner lors d'accidents opérationnels (de type FPT à 4) dans le pur esprit du guide de doctrine « Incendies de structure »

- POINTS FAIBLES -

- Le créneau horaire d'alerte correspond au moment de la journée où l'activité est importante au CTA
- Une demande de sauvetage de policiers bloqués sur le toit du centre fait au CTA par le CIC transmise au COS nécessite l'engagement du moyen aérien dans une zone difficile d'accès (centre-ville ancien) et non sécurisée
- Le développement du feu est lié à la **nécessaire attente** de l'interpellation du forcené
- La limite des bouteilles 200 bar des appareils respiratoires isolants lors des sauvetages

- AXES D'AMELIORATION -

- Appliquer le principe de zonage de la doctrine « tuerie de masse » sur ce type d'évènement, pour disposer d'un langage commun et éviter un millefeuille de procédures,
- Sensibiliser les personnels (et les élus) au changement de paradigme lié à la notion de force concourante où la notion de sécurité des intervenants est le point de départ à toute intervention,
- Utiliser un langage commun entre les forces de sécurité sur le façadage (Alpha, Beta,)
- Etudier la mise place de l'interopérabilité des moyens radio, de manière quotidienne sur le secteur police,
- Inclure un engin-pompe systématiquement pour le motif de départ « forcené » pour anticiper le recours à l'incendie comme outil de fuite ou « d'agression des sauveteurs »
- Mettre en place un plan d'équipement de remplacement des bouteilles 200 bar par des bouteilles 300 bar et de dotation de cagoule de sauvetage au niveau des engins-pompe.

- BILAN -

- Quatre victimes en urgence relative (1 défenestrée – 3 intoxiquées)
- Dégâts par le feu limités
- Une trentaine de résidents et de personnels de la Croix-Rouge pris en charge par la CUMP
- Centre d'accueil et de réinsertion délocalisé suite aux dégâts causés par l'incendie