

PEX-PARTAGE D'EXPERIENCE

Service Départemental d'Incendie et de Secours 34

N° - 021050704 - BEZIERS - F203 - Feu de type électrique

CONTEXTE OPERATIONNEL

Le jeudi 17 juin 2021 à 20h03, les secours sont alertés pour un feu d'enseigne publicitaire sur la façade du centre commercial « Le Polygone », avenue du Président Wilson à Béziers.

Infos complémentaires :

- « Le feu se situerait dans la partie arrondie du bâtiment, côté gare de triage, enseigne qui brûle / hauteur 4 à 5m en façade ».
- Les agents de sécurité incendie de l'ERP essaient d'intervenir en attendant les secours.



Moyens engagés initialement :

FPTGP- EPS - CDG

Moyens présents au plus fort du sinistre :

4 FPT - 4 MEA - 1 GSAP - 1 groupe CDT niveau Site - 1 CEVAR - 1 ROXY - 1 VLHP - VLOG - CRID

Autres services :

Police nationale - SSIAP - ENEDIS



Situation à l'arrivée des secours :


- Feu d'enseigne publicitaire à Led située à 5 m. du sol.
- Propagation à une toile publicitaire sur la façade.
- Fumées s'échappant du bardage qui compose la façade.
- Présence de fumées dans les salles de cinéma juxtaposées.

Analyse de risques :

- Risque d'intoxication par les fumées pour le public.
- Risque de propagation verticale et horizontale.
- Risque de chute de matériaux.

Créé le 10/11/2021	Ltn L. ECHE dans le cadre de la FALT 1 C - Service OPS
Validation Chef GAO	LCL G. VIRIGLIO - CDT JB. TREILHES
Validation DDSIS	CGAL E. FLORES

ZOOM SUR LES RAPPELS

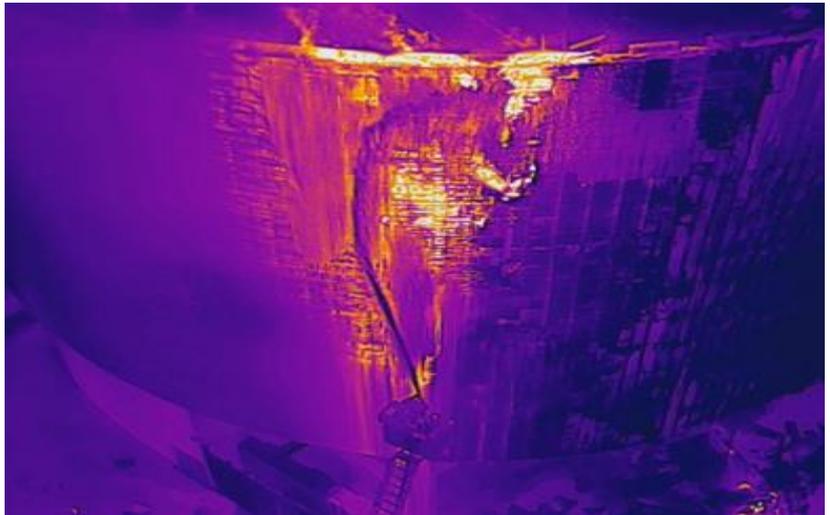

Techniques opérationnelles:


Réactions immédiates :

- Evacuation de l'ERP
- 1 LDV 500 de plain-pied + 1 LDV 500 sur MEA pour couper les axes de propagation

Ordre initial (montée en puissance du niveau de commandement CDC – CDS) :

Sectorisation :

1. **Secteur Reconnaissance** : Visualiser l'évolution du sinistre (Caméra thermique, drone, dégarnissage)
2. **Secteur Attaque** : Stopper les propagations (attaque directe, attaque avec Lance Haute Pression, protection de la toiture bitumée)

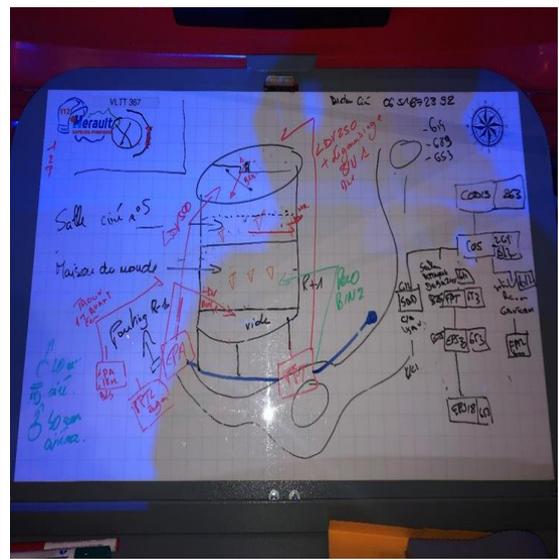

ELEMENTS DE BILAN	NOMBRE	COMMENTAIRES
DCD		
UA		
UR	4	2 personnes incommodées + 2 SP (coup de chaleur)
IMPLIQUES	50	Personnes évacuées
SAUVETAGE / MISE EN SECURITE		
NOMBRE DE LANCES	3	2 de plain-pied + 1 sur MEA
SP ENGAGES	85	
AUTRE		

ELEMENTS FAVORABLES

- ☑ Etablissement répertorié (présence SSIAP H24 + responsable technique et directeur)
- ☑ DECI suffisante
- ☑ Evacuation centre commercial et cinéma en cours / heure de fermeture
- ☑ Accessibilité
- ☑ Proximité du CIS
- ☑ Disponibilité moyens SP dont 2 MEA sur secteur 1^{er} appel
- ☑ Connaissance des moyens SDIS (drones avec vision thermique, VLHP...)
- ☑ Présence d'un préventionniste

ELEMENTS PERFECTIBLES

- ☑ Vent (positionnement des engins / fumées dirigées vers l'ERP)
- ☑ Isolation thermique par l'extérieur (multicouches / multi-matériaux)
- ☑ Chutes de matériaux de façade
- ☑ Absence de connaissance du mode de construction
- ☑ Train de départ sous-dimensionné (ERP parmi les plus grands de la ville)
- ☑ Engagement tardif du chef de colonne
- ☑ Difficulté pour découper les parties de façades multi matériaux (bois, métal, laine de verre)

A RETENIR

- ☑ Engagement du chef de colonne plus rapidement
- ☑ Renfort mousse (émulseur) à anticiper => risque de propagation à la toiture bitumée
- ☑ Positionner un MEA en itinéraire de secours dès que possible
- ☑ Etudier la pertinence d'acquérir un MEA de type BEA ou EPS à plan cassé
- ☑ Recherche d'un système de découpe multi-matériaux
- ☑ Etudier la pertinence de conventionner avec des sociétés de démolition pour le dégarnissage de grande surface

Pour aller plus loin :



- [Isolation thermique par l'extérieur : un marché qui progresse](#)
- [Fiche technique 19 IsolationThermiqueExterieur IDEMU 2009](#)
- [PEX Incendie Feu de façade d'un immeuble SDIS 26](#)